

EXCEL 200 QUAD



 **Bluetooth**
SMART

BEDIENUNGSANLEITUNG

PUISETEC

#PC-020-002

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	03
Features	05
Sicherheitshinweise	09
Software Flow Chart	12
Bedienelemente	13
Anschlüsse	14
Inbetriebnahme	16
Lithium Programm (LiPo/LiFe/LiIon/LiHV)	17
NiMH/NiCd Programm	20
Bleiakku (Pb) Programm	24
Profilspeicher	26
Systemeinstellungen	28
Battery Meter	30
Messung Innenwiderstand	31
Warn- & Fehlermeldungen	32
Pulsetec App	33
Software "Charge Master"	39
Spannungskalibrierung	40
Technische Daten	41
Konformitätserklärung	42
Zulassung und Konformität	43
Service & Gewährleistung	44

WARNUNG

Dieses Ladegerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse gedacht, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ladegerät spielen.

Versuchen Sie niemals Trockenbatterien aufzuladen, Explosionsgefahr! Während des Ladevorgangs muss der Akku an einem gut belüfteten Ort liegen!

LASSEN SIE DAS LADEGERÄT NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT, WENN SIE DEN AKKU LADEN ODER ENTLADEN...!

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des PULSETEC EXCEL 200 QUAD Ladeegerätes. Dieses Gerät ist sehr einfach zu bedienen. Der Betrieb von hochentwickelten Computer-Ladeegeräten erfordert jedoch einige Kenntnisse des Anwenders. Diese Bedienungsanleitung macht Sie schnell mit den Funktionen des Gerätes vertraut. Es ist daher wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung, Warnhinweise und Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen, BEVOR Sie das neue Ladeegerät zum ersten Mal verwenden. Wir hoffen, Sie haben viele Jahre Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Ladeegerät.

Das PULSETEC EXCEL 200 QUAD ist ein mikroprozessorgesteuertes Hochleistungs-ladeegerät, zum Laden, Entladen und Pflegen aller im Modellsport gängigen Akkus. Es verfügt über einen integrierten Balancer für Lithium-Polymer (LiPo), Lithiumeisen Phosphat- (LiFe-) und Lithium-Ionen- (Lilon-) Akkus mit bis zu 6 Zellen. Im LiHV-Mode können LiPo-Akkus der neuesten Generation mit einer Ladeschlussspannung von 4,35V geladen werden.

Das EXCEL 200 QUAD verfügt über ein LC Farbdisplay mit 480x320 Dots und vier unabhängige Ladeausgänge mit unabhängigen Stromkreisen, um Batterien unterschiedlicher Typen (LiPo / LiFe / Lilon / LiHV / NiMH / NiCd / Pb) gleichzeitig laden zu können.

Die zwei Dual-Kanäle unterstützen die Stromverteilung im Wechselstrom Mode, um die Leistung aufzuteilen. So kann an einem Kanal ein kleiner Akku geladen werden während auf dem anderen Kanal ein großer Akku mit mehr Leistung geladen wird.


Das Gerät verfügt zudem über viele weitere Zusatz-Funktionen, einschließlich "SCAN TO GO" und Smartphone-Steuerung über Bluetooth. Mit dem integrierten Battery Meter können die Zelleneinzelspannungen und der Innenwiderstand des Akkus gemessen werde. Zusätzlich kann das Gerät per USB an einen PC angeschlossen werden, um die Firmware zu aktualisieren.

Bitte lesen Sie diese ANLEITUNG mit allen WARNUNGEN und SICHERHEITSHINWEISEN sorgfältig durch, bevor Sie das Ladeegerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

DIE FALSCH E HANDHABUNG VON BATTERIEN UND LADEGERÄTEN KANN ZUR EXPLOSION DER BATTERIE FÜHREN UND FEUER VERURSACHEN!

EINFÜHRUNG


Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zum sicheren Umgang mit diesem Ladegerät. Holen Sie sich ggf. Rat bei erfahrenen Benutzern ein oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

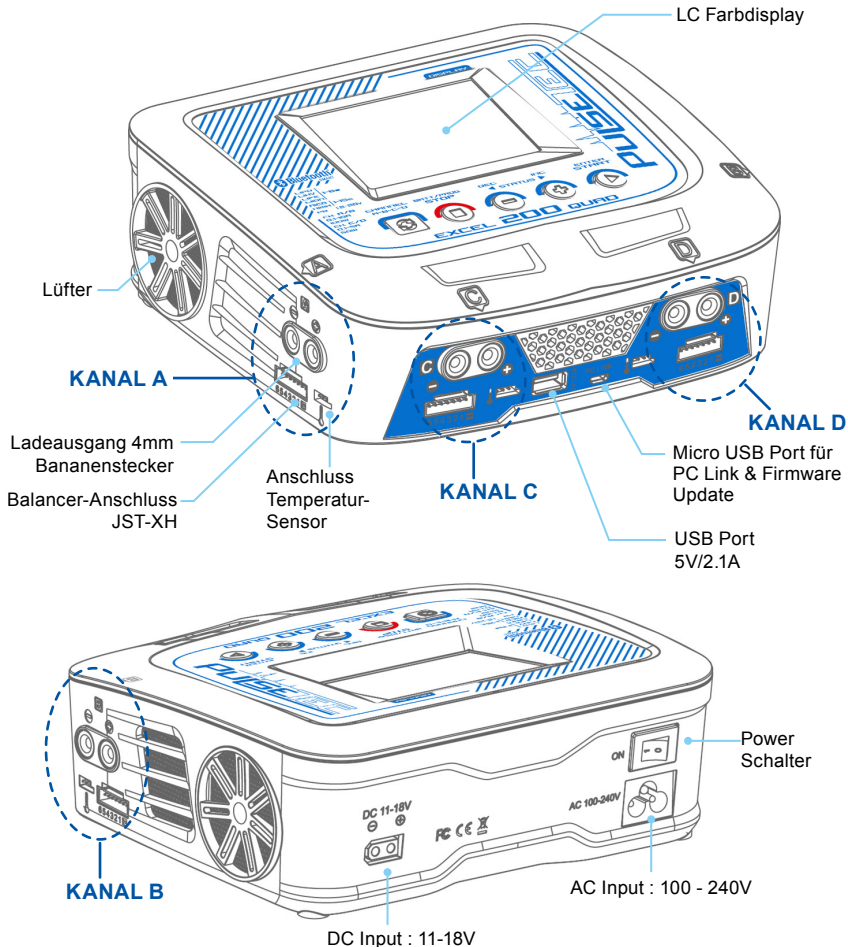

FEATURES

FOUR-CHANNEL CHARGER

An dem PULSETEC EXCEL 200 QUAD können vier Akkus gleichzeitig angeschlossen und geladen / entladen werden. Sie können an jeden Ladeausgang einen unterschiedlichen Akkutyp (LiPo / LiFe / Lilon / LiHV / NiMH / NiCd / Pb) anschließen.

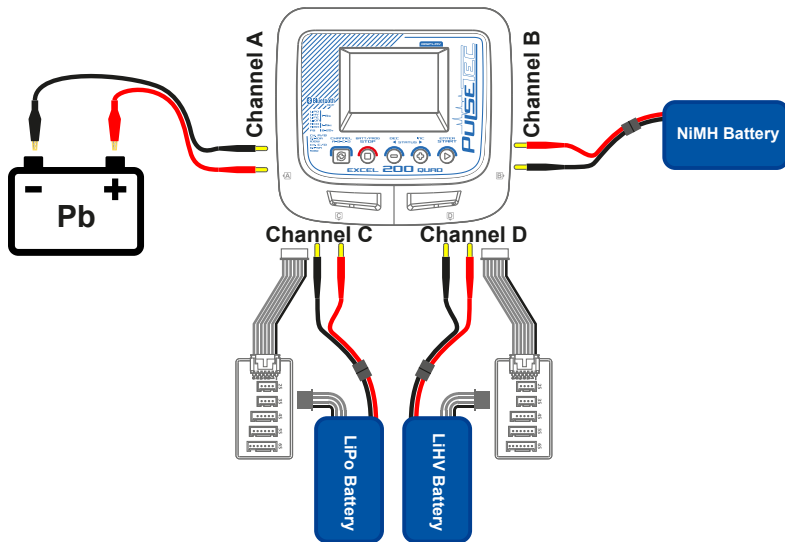

LC FARBDISPLAY

Das Ladegerät verfügt über ein übersichtliches und intuitiv zu bedienendes 3,5" Farbdisplay mit 480x320 Dots.

DUAL INPUT UND LEISTUNGSVERTEILUNG

Der Eingang des Ladegerätes ist AC 100-240V oder DC 11-18V. Im AC-Mode kann die Leistung zwischen Kanal A und Kanal C aufgeteilt werden. Wenn beispielsweise Kanal A auf 30W und Kanal C auf 70W eingestellt sind, beträgt die Gesamtleistung 100W (70W + 30W = 100W).

A	AC Max Power Set	65W
B	LIPO BALANCE	2.0A 7.4V(2S)
C	AC Max Power Set	35W
D	LIPO BALANCE	2.0A 7.4V(2S)

100W

FEATURES

SOFTWARE


Das Ladegerät verfügt über die sogenannte AUTO-Funktion, mit der der Strom während des Ladens oder Entladens eingestellt wird. Insbesondere bei Lithiumbatterien wird so ein gefährliches Überladen des Akkus verhindert. Dabei wird der Vorgang unterbrochen und ein Alarm ausgelöst, sobald eine Fehlfunktion erkannt wird. Alle Programme / Funktionen werden bidirektional angesteuert, um eine maximale Betriebssicherheit zu erzielen und Fehler zu minimieren. Alle Einstellungen können vom Benutzer konfiguriert werden.

PROFILSPEICHER

Das Ladegerät kann bis zu 10 Profile pro Ladeausgang für das Laden / Entladen speichern. Diese Profile bleiben auch nach dem Trennen vom Stromnetz gespeichert.

LADEN / ENTLADEN ICON

Wenn das Ladegerät in Betrieb ist, zeigt ein Icon im Display den Lade- / Entladezustand sowie die aktuelle Kapazität an. Die Prozentwertanzeige gilt nur für Lithiumbatterien.



TERMINAL VOLTAGE CONTROL (LADESCHLUSSSPANNUNG)

Die Ladeschlussspannung für die unterschiedlichen Zellentypen kann frei gewählt werden (nur für erfahrene Benutzer empfohlen).

PC SOFTWARE "CHARGE MASTER"

Mit der kostenlos herunterladbaren Software "Charge Master" können die Akkudaten während des Ladevorgangs betrachtet und gespeichert werden. Darüber hinaus können Firmware-Updates am Lader vorgenommen werden.

SMART PHONE CONTROL VIA BLUETOOTH (IOS & ANDROID)

Das Ladegerät kann mit einem Smartphone über eine Bluetooth-Verbindung betrieben werden.



SCAN TO GO

Das Ladegerät verfügt über das innovative Feature SCAN TO GO (automatische Akkuerkennung). Die Vielzahl unterschiedlicher Batterietypen erfordert individuelle Lade-/Entladeparameter für jeden Akku. Mit SCAN TO GO kann jedem Akku ein QR-Code zugewiesen werden, der alle relevanten Daten für den Akku zum Laden oder Entladen enthält. Die Erstellung der eindeutigen QR Codes erfolgt mit der PULSETEC-App. Nach dem Ausdrucken, wird der QR Code auf den Akku aufgeklebt. Verwenden Sie Ihr Smartphone, starten Sie die App „PULSETEC“ und scannen Sie den QR Code des Akkus. Der Lade-/Entladevorgang beginnt anschließend automatisch.

BALANCER FÜR DAS LADEN & ENTLADEN VON LITHIUM-AKKUS

Alle Ladeausgänge am Ladegerät sind mit einem unabhängigen Balancer für Lithium-Akkus ausgestattet. Während des Lade- & Entladevorgangs werden die einzelnen Zellen im Akkupack balanciert. Sind die Spannungsdifferenzen im Akkupack zu groß, unterbricht der Lader den Vorgang und gibt eine Fehlermeldung aus.

UNTERSCHIEDLICHE TYPEN VON LITHIUM-AKKUS

Der Lader ist ausgelegt für die Zellen-Typen LiPo, LiFe, Lilon und die neuen LiHV-Akkus mit 4,35V Ladeschlussspannung.

SCHNELL- & SPEICHERLADUNG VON LITHIUM-ZELLEN

Mit der Funktion Schnellladung, können Lithium-Akkus innerhalb kürzester Zeit geladen werden. Mit der Funktion Speicherladung können die Lithium-Akkus auf eine bestimmte Spannung / Kapazität geladen werden, um die Zellen für längere Zeit bei Nichtgebrauch lagern zu können.

RE-PEAK MODE FÜR NIMH- & NICD-AKKUS

Mit der Re-Peak Funktion können Nixx-Akkus automatisch bis zu dreimal den Abschaltvorgang durchlaufen. Dadurch erwärmen sich die Zellen und können unmittelbar nach dem Start ihre maximale Leistung abgeben.

DELTA-PEAK EMPFINDLICHKEIT FÜR NIMH- & NICD-AKKUS

Die automatische Abschaltung des Ladevorgangs erfolgt bei Nixx-Akkus nach der Delta-Peak-Methode. Die Abschaltempfindlichkeit kann frei gewählt werden (nur für erfahrene Benutzer empfohlen).

LADE- & ENTLADE-ZYKLEN

Der Lader bietet die Möglichkeit automatische Ladezyklen auszuführen. Dabei werden die Funktionen Laden > Entladen bzw. Entladen > Laden bis zu fünfmal wiederholt. Dies ist sinnvoll, um einen Akku nach längerer Pause wieder zu aktivieren.

MAXIMALER LADESTROM

Der maximal zulässige Ladestrom kann für Nixx-Akkus festgelegt werden. Dies ist bei kleineren Nixx-Zellen sinnvoll, die einen geringen Innenwiderstand haben.

BATTERY CHECKER

Mit dem Ladegerät können die Einzelspannungen und der Innenwiderstand der Zellen gemessen werden.

MAXIMALE LADEKAPAZITÄT

Die Ladekapazität errechnet sich aus dem Ladestrom multipliziert mit der Ladezeit. Nach Erreichen der vorgegebenen, maximalen Ladekapazität wird der Ladevorgang abgebrochen, sofern ein Wert vorgegeben wird.

FEATURES

TEMPERATUR-SENSOR*

Am Ladegerät kann ein Temperatur-Sensor angeschlossen werden, um die Temperatur des angeschlossenen Akkus zu überwachen. Beim Überschreiten der vorgegebenen Temperatur, wird der Ladevorgang automatisch abgebrochen.


* Nicht im Lieferumfang enthalten

MAXIMALE LADEZEIT


Für den Ladevorgang kann eine maximale zulässige Ladezeit eingegeben werden. Nach dem Erreichen der Zeitvorgabe, wird der Ladevorgang automatisch beendet.

USB POWER 5V/2.1A

Sie können Ihr Smartphone oder Tablet über den integrierten USB-Anschluss aufladen.




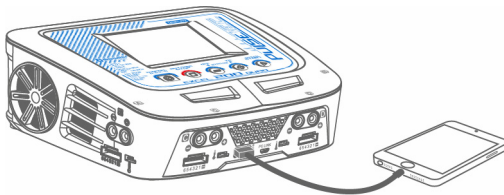


LIEFERUMFANG

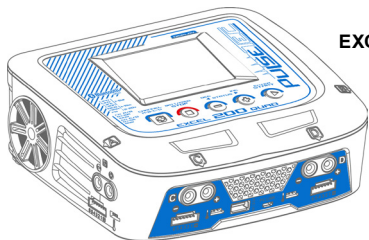


EXCEL 200 QUAD


Ladekabel mit XT60 Stecker (4 Stück)

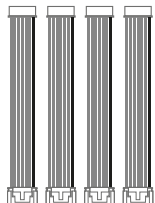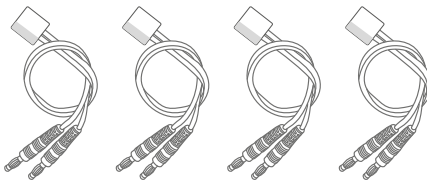

XH Balancerkabel
(4 Stück)

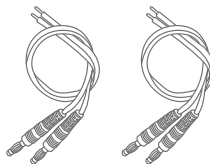

Ladekabel
(2 Stück)

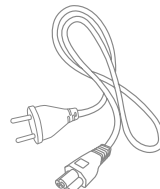

Netzkabel

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie beim Betrieb Ihres Ladegerätes unbedingt die nachfolgenden Hinweise, um einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten!

- Das Gerät darf ausschließlich mit einer Netzspannung von 100-240V~ oder mit 11-18V Gleichspannung betrieben werden.
- Das Gerät niemals(!) öffnen! Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- Schließen Sie das Ladegerät stets direkt mit dem original Anschlusskabel am Stromnetz an!
- Legen Sie den Akku und das Ladegerät auf eine nicht brennbare und eine elektrisch nicht leitende Unterlage! Akku und Ladegerät müssen auf einer hitzebeständigen Unterlage liegen. Brennbare Flüssigkeiten oder Gegenstände von der Ladeanordnung stets fernhalten! Achten Sie auf eine gute Lüftung des Umfeldes.
- **LASSEN SIE DEN LADE- BZW. ENTLADEVORGANG NIEMALS(!) UNBEAUF SICHTIGT!**
- Lassen Sie das Ladegerät niemals unbeaufsichtigt an der Stromversorgung angeschlossen!
- Beachten Sie stets die zulässigen Ladezeiten und Ladeströme für Ihren Akku! Diese finden Sie in den Ladehinweisen des jeweiligen Akku-Herstellers.

STANDARD AKKU PARAMETER

	LiPo	Lilon	LiFe	LiHV	NiCd	NiMh	Pb
Nennspannung	3.7V/Cell	3.6V/Cell	3.3V/Cell	3.8V/Cell	1.2V/Cell	1.2V/Cell	2.0V/Cell
Ladeschluss-Spannung	4.2V/Cell	4.1V/Cell	3.6V/Cell	4.35V/Cell	1.5V/Cell	1.5V/Cell	2.46V/Cell
Einlagerungs-Spannung	3.8V/Cell	3.7V/Cell	3.3V/Cell	3.85V/Cell	n/a	n/a	n/a
Schnellladung	≤ 1C	≤ 1C	≤ 4C	≤ 1C	1C-2C	1C-2C	≤ 0.4C
Entladeschluss-Spannung	3.0-3.3V/Cell	2.9-3.2V/Cell	2.6-2.9V/Cell	3.1-3.4V/Cell	0.1-1.1V/Cell	0.1-1.1V/Cell	1.8V/Cell

- Prüfen Sie vor jedem(!) Ladevorgang, ob Sie das korrekte Ladeprogramm für Ihren Akkutyp gewählt haben! Prüfen Sie außerdem, ob Sie alle Parameter wie Ladestrom, Zellenzahl und Abschaltspannung korrekt eingestellt haben!
- Schließen Sie immer nur einen Akku gleichzeitig an den Ladeausgang Ihres Ladegerätes an!

- Vermeiden Sie Kurzschlüsse mit den Anschlusssteckern des Ladekabels. Schließen Sie zuerst das Ladekabel an den Ladebuchsen des Ladegerätes an. Danach das Ladekabel mit dem Akku verbinden. Beim Abklemmen des Akkus in umgekehrter Reihenfolge verfahren.
- Überprüfen Sie nach jedem Ladevorgang, ob die eingeladene Menge in etwa Ihrer erwarteten Menge entspricht. So lassen sich Frühabschaltungen und defekte Zellen frühzeitig erkennen.
- Schützen Sie das Ladegerät vor Feuchtigkeit, Schmutz, Vibrationen und mechanischer Krafteinwirkung! Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Das Ladegerät verfügt am Gehäuse über zahlreiche Schlitze. Diese dienen zur Kühlung der elektronischen Komponenten. Diese Schlitze niemals abdecken oder gar verschließen! Das Ladegerät so aufstellen, dass die Luft ungehindert zirkulieren kann.
- Akkus niemals gewaltsam öffnen oder ins Feuer werfen!
- Folgende Zellen dürfen NICHT mit diesem Ladegerät geladen werden:
 - NiCd- & NiMH-Akkus mit mehr als 15 Zellen
 - LiPo-Akkus mit mehr als 6 Zellen
 - Trockenbatterien - Explosionsgefahr!
 - Akkutypen, die andere Ladeverfahren erfordern als NiCd-, NiMH-, LiPo/LiFe/LiIo- und Blei-Akkus
 - Akkupacks, die aus unterschiedlichen Zellentypen bestehen
 - Defekte oder beschädigte Akkus

HINWEISE ZUM LADEN / ENTLADEN VON AKKUS

- Beim Aufladen von Akkus, wird den Zellen eine bestimmte Menge Strom zugeführt. Die Lademenge errechnet sich aus Ladestrom x Ladezeit. Beachten Sie unbedingt die Angaben des jeweiligen Akku-Herstellers für den maximal zulässigen Ladestrom Ihres Akkus.
- Der Normalladestrom für Akkus beträgt in der Regel 1/10 der Nennkapazität. So liegt der Normalladestrom für einen Akku mit einer Kapazität von 2.400 mAh bei 240 mA. Dieser Normalladestrom darf nur bei Zellen überschritten werden, die vom Hersteller ausdrücklich als schnellladefähig bezeichnet werden!
- Wenn Sie neue Zellen einsetzen, berücksichtigen Sie, dass diese mehrere Lade- & Entladezyklen benötigen, bis sie ihre volle Spannungslage und Kapazität erreichen.
- Bei tiefentladenen Akkus kann es zur vorzeitigen Abschaltung der Ladeautomatik kommen. In diesem Fall müssen die Zellen ebenfalls mehrmals geladen und entladen werden. Bringt dies keine Besserung, müssen die Zellen fachgerecht entsorgt werden.


- Sollte der Akku während des Ladevorgangs extrem heiß werden, kann dies auf defekte Zellen hinweisen. In diesem Fall müssen die Zellen fachgerecht entsorgt werden.
- Achten Sie stets auf sicheren Kontakt aller Steckverbindungen der Ladeanordnung. Kurzzeitige Wackelkontakte können einen Neustart des Ladevorgangs auslösen.
- Die häufigste Ursache für fehlerhafte Abschaltungen des Ladevorgangs sind unbrauchbare Ladekabel. Durch Steckverbindungen mit hohen Übergangswiderständen kann es zu fehlerhaften Abschaltungen des Ladevorgangs kommen, da das Gerät nicht zwischen Akkuiinnenwiderstand, Kabelwiderstand oder Steckverbindungs-widerstand unterscheiden kann. Verwenden Sie stets ein Ladekabel mit ausreichendem Querschnitt und hochwertigen Gold-Kontakt-Anschlussteckern! Die Länge des Ladekabels sollte 500 mm nicht überschreiten!

HINWEISE ZUM LADEN VON SENDERAKKUS ÜBER DIE EINGebaUTE LADEBUCHSE

- Sender-Ladebuchsen sind oftmals mit einer Diode als Rückstromsicherung ausgestattet. Dies verhindert eine Beschädigung der Sender-Elektronik im Falle eines Kurzschlusses der Ladebuchse mit den blanken Enden des Ladekabels. In diesem Fall muss die Diode im Sender überbrückt werden, da das Ladegerät den Akku ansonsten nicht erkennt. Beachten Sie unbedingt die Angaben des Sender-Herstellers, wie die Überbrückung in Ihrem Sender durchgeführt werden muss.
- Überschreiten Sie niemals den für den Sender maximal zulässigen Ladestrom! Dies kann zu Beschädigungen der Sender-Elektronik führen.
- Wir empfehlen prinzipiell, den Senderakku während des Ladevorgangs aus dem Batteriefach herauszunehmen, um einen Wärmestau oder die übermäßige Erhitzung des Senders zu vermeiden. Der Sender muss während des gesamten Ladevorgangs ausgeschaltet bleiben. Schalten Sie den Sender während des Ladevorgangs niemals ein! Die Elektronik des Senders könnte durch Überspannung zerstört werden!
- Führen Sie keine Entlade- oder Pflege-Programme über die Ladebuchse aus. Die Sender-Ladebuchse ist für derartige Vorgänge nicht ausgelegt!

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

- Da wir weder die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung in Zusammenhang mit dem Gerät, noch die Bedienung und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung des Gerätes nebst zugehöriger Elektronik überwachen können, übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus der fehlerhaften Verwendung und dem Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.
- Soweit vom Gesetzgeber nicht anders vorgeschrieben, ist unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - auf den Rechnungswert der an dem schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmenge begrenzt. Dies gilt nicht, sofern wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften.

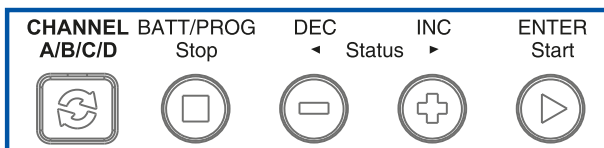

CH A / CH B

Wechsel von Kanal A zu Kanal B oder umgekehrt



BATT PROG / STOP

Fortschritt stoppen oder zum vorherigen Schritt / Bildschirm zurückkehren



DEC Taste (-)

Verringert den Parameterwert



INC Taste (+)

Erhöht den Parameterwert



ENTER-START-Taste

Parameter auswählen / Lade-/Entladevorgang starten

Um einen Parameterwert im Programm zu ändern, drücken Sie die ENTER-START-TASTE. Der Parameterwert blinkt, er kann nun mit der DEC- und INC-Taste geändert werden. Der Wert wird durch erneutes Drücken der ENTER-START-TASTE gespeichert. Wenn auf dem gleichen Bildschirm ein weiterer Parameter geändert werden kann, beginnt der nächste Parameterwert zu blinken, wenn Sie den ersten Parameterwert bestätigen.

Wenn Sie den Lade-/Entladevorgang starten möchten, halten Sie die ENTER-START-TASTE 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie den Fortschritt anhalten oder zum vorherigen Schritt / Bildschirm zurückkehren möchten, drücken Sie einmal die Taste BATT PROG / STOP.


ANSCHLÜSSE

EINGANGSSPANNUNG


Das Ladegerät kann wahlweise mit DC 11-18V= Gleichspannung oder AC 100-240V~ Wechselfspannung betrieben werden.

1) EINGANGSSPANNUNG

AC 100-240V~ Anschluss (Steckdose)

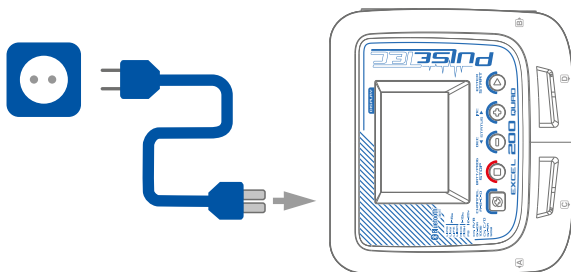

DC 11-18V= Anschluss (Autobatterie oder Netzteil).

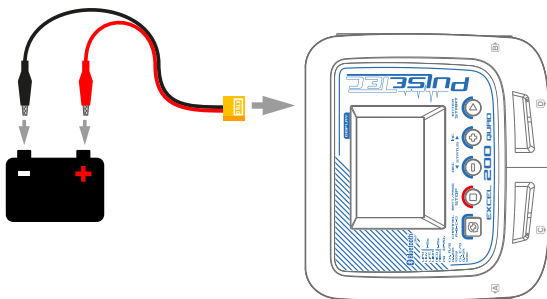

ANSCHLÜSSE


Hinweis: Das Manual erklärt den Ablauf für einen Ladeausgang. Die Vorgehensweise für Kanal A, B, C und D ist identisch.

2) ANSCHLUSS DES AKKUS



UM KURZSCHLÜSSE ZU VERMEIDEN, VERBINDEN SIE DAS LADEKABEL IMMER ZUERST MIT DEM LADEGERÄT UND DANACH MIT DEM AKKU. BEIM TRENNEN ZUERST DEN AKKU VOM LADEKABEL TRENNEN!

LiPo Akku mit Balancer Adapter

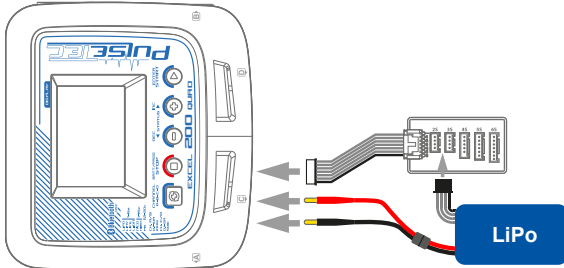

Balancer Anschluss

In der Grundeinstellung ist Balance CHG bei allen Lithium-Typen aus Sicherheitsgründen ausgewählt. Verbinden Sie den Balancer-Anschluss des Akkus mit dem Balancer-Port des Ladegeräts. Falls der Akku keinen Balancer-Anschluss hat, muss der Balancer in den Systemeinstellungen wie folgt deaktiviert werden:


BATT/PROGRAM
SYSTEM SETTING



BAL.Connection
OFF

Der Balancer-Anschluss des Akkus muss mit dem schwarzen Draht an dem mit MINUS gekennzeichneten Port angeschlossen werden. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Polung!

NiMH/NiCd oder Bleiakku (Pb)

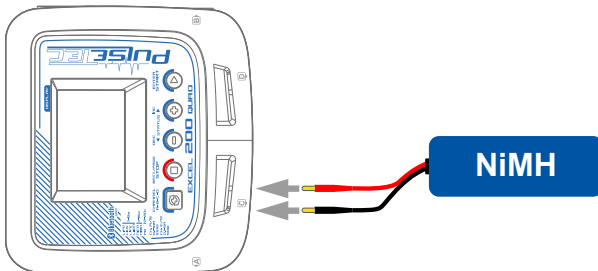


INBETRIEBNAHME

Eingangsspannung AC 100-240V~ Mode

Das Ladegerät verfügt über ein leistungsstarkes Schaltnetzteil. Das Anschlusskabel wird direkt mit der Steckdose verbunden.

Im AC Mode wird die Energieverteilung unterstützt. Die Gesamtleistung für Kanal A und Kanal C beträgt 100W. Sie können die maximale Leistung für A wie folgt einstellen:

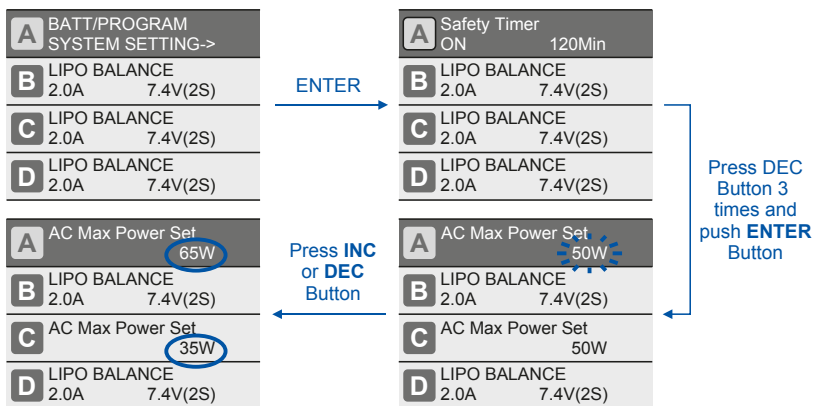

Kanal C erhält den Rest der Leistung. Wenn Sie beispielsweise Kanal A auf 65W einstellen, übernimmt Kanal C die Restleistung von 35W.

Hinweis 1: Wenn Kanal A und Kanal C Betrieb sind, können die Leistungswerte nicht geändert werden.

Hinweis 2: Wenn Kanal A in Betrieb ist, können die Leistungswerte von Kanal C geändert werden. Kanal A erhält automatisch die Restleistung zugeteilt.

Eingangsspannung DC 11-18V= Mode

Schließen Sie das Ladegerät über das mitgelieferte DC-Eingangskabel an das Netzteil / die Autobatterie an. Verwenden Sie entweder eine voll aufgeladene 13,8-V-Autobatterie oder ein hochwertiges 11-18V Netzteil mit einer Mindestleistung von 400W oder höher.

HINWEIS: Netzteile mit zu geringer Leistung und schlechter Qualität, können das Ladegerät beschädigen...!

LITHIUM PROGRAMM (LIPO/LIFE/LIION/LIHV)

- 1) Das Ladegerät verfügt über 20 Profilspeicher (10 Profilspeicher pro Kanal), um alle relevanten Lade-/Entladeparameter zu speichern. Durch das Aufrufen einer Profilspeichernummer kann der Lade-/Entladevorgang sofort gestartet werden.
- 2) Alternativ können Sie die erforderlichen Parameter auch manuell eingeben, ohne diese zu speichern.

Nachfolgend wird die manuelle Eingabe der Parameter beschrieben:

BATT/PROGRAM
LiPo BATT

START/ENTER

LiPo BALANCE
2.0A 11.1V (3S)

START/ENTER

LiPo BALANCE
2.0A 11.1V (3S)

START/ENTER

LiPo BALANCE
2.0A 11.1V (3S)

START/ENTER

LiPo BALANCE
2.0A 11.1V (3S)

START/ENTER
> 3 Seconds

Auswahl des Akku-Typs (BATT/PROGRAMM)

Mit den Tasten DEC & INC kann zwischen den Akku-Typen geblättert werden, wählen Sie LiPo BATT. Mit der ENTER-START-TASTE wird der Typ ausgewählt.

Auswahl des Mode

Mit den Tasten DEC & INC kann zwischen den Modi geblättert werden, wählen Sie LiPo BALANCE. Mit der ENTER-START-TASTE wird der Mode ausgewählt.


Lade-/Entlade-Einstellungen

ENTER-START-TASTE drücken, der Wert beginnt zu blinken. Mit den Tasten DEC & INC kann der Wert verändert werden. Nochmaliges Drücken der ENTER-START-TASTE speichert den Wert.


Danach beginnt der Wert für die Zellenzahl zu blinken. Stellen Sie auch hier mit den Tasten DEC & INC den gewünschten Wert ein und speichern Sie die Einstellung mit der ENTER-START-TASTE.

Start des Lade-/Entladevorgangs

Drücken und halten Sie die ENTER-START-TASTE für 3 Sekunden gedrückt.

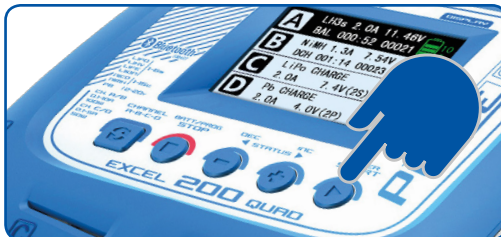

LITHIUM PROGRAMM (LIPO/LIFE/LIION/LIHV)

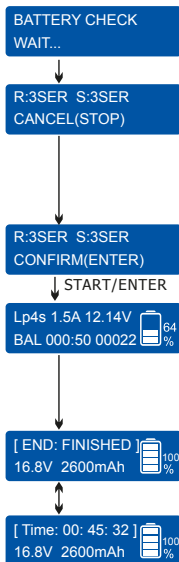

Das Ladegerät überprüft den angeschlossenen Akku.

R zeigt die Zellenzahl des Akkus an, die das Ladegerät gemessen hat, **S** zeigt die Zellenzahl an, die Sie zuvor eingegeben haben. Wenn die beiden Werte nicht gleich sind, drücken Sie die STOP-TASTE.

Sind die beiden Werte identisch, drücken Sie nochmals die ENTER-START-TASTE, um den Vorgang zu starten.

Status-Anzeige


Während des Lade-/Entladevorgangs werden die aktuellen Daten (Spannung & Strom) angezeigt.

Ende des Ladevorgangs

Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Bildschirm „END: FINISH“ angezeigt und es ertönt ein Signalton. Das Ladegerät zeigt die Batteriespannung, die eingeladene Ladekapazität und die abgelaufene Zeit an.

Lade-/Entladevorgang stoppen

Drücken Sie während des Lade-/Entladevorgangs STOP, um den Vorgang zu beenden.

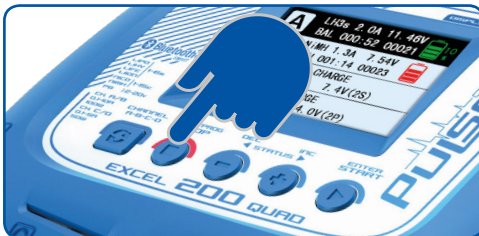

LITHIUM PROGRAMM (LIPO/LIFE/LIION/LIHV)

ANGEZEIGTE DATEN WÄHREND DES LADE-/ENTLADEVORGANGS

Während des Lade-/Entladevorgangs können zahlreiche Daten abgerufen werden. Durch drücken der Tasten INC oder DEC können die Screens durchgeblättert werden:

Lp3s 1.5A 12.14V
BAL 000:50 00022

↕ INC ▶

4.07 4.06 4.11 V
0.00 0.00 0.00 V

▶ ↕ INC

Fuel= 90%
Cell= 4.10V

Während des Lade-/Entladevorgangs werden Akku-Typ, Zellenzahl, Strom, Spannung, Zeit und Kapazität angezeigt.

Wenn der Lithium-Akku mit dem Balancer-Port verbunden ist, können die Einzelspannungen abgerufen werden.

Anzeige der eingeladenen Kapazität in Prozent sowie die durchschnittliche Zellenspannung im Akkupack.

Lp4s 1.5A 12.14V
BAL 000:50 00022

↕ DEC

End Voltage
12.6V(3S)

↕ DEC

IN Power Voltage
12.56V

↕ DEC

Ext. Temp ----
Int. Temp 37°C

↕ DEC

Temp Cut-Off
50C

↕ DEC

Safety Timer
ON 200min

↕ DEC

Capacity Cut-Off
ON 5000mAh

Anzeige der Ladeschlussspannung für den Akkupack.

Eingangsspannung

Anzeige der internen Temperatur. Für die Messung externer Temperaturen ist optional ein Temperatur-Sensor erhältlich.

Bei Erreichen der eingestellten Temperaturgrenze, schaltet der Lader den Ladevorgang ab.

Bei Erreichen der eingestellten Zeit, wird der Ladevorgang beendet.

Bei Erreichen der eingestellten Kapazität, wird der Ladevorgang beendet.

NIMH/NICD PROGRAMM

NIMH CHARGE MODE

Mit diesem Programm können NiMH- oder NiCd-Akkus mit 1-15 Zellen geladen bzw. entladen werden. Für Schnellladung stets die Herstellerhinweise beachten! Das Ladegerät verfügt über folgende Ladeprogramme: Charge, Auto Charge, Discharge, Re-Peak und Cycle.

Auswahl des Akku-Typs (BATT/PROGRAMM)

Mit den Tasten DEC & INC kann zwischen den Akku-Typen geblättert werden, wählen Sie NiMH BATT. Mit der ENTER-START-TASTE wird der Typ ausgewählt.



Bevor Sie mit dem Laden des Akkus beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie NiMH / NiCd Akkus laden. Das Laden von LiPo-Akkus mit NiMH / NiCd Programmen kann den LiPo Akku zerstören, Brandgefahr!

Wenn Sie nach der Auswahl des richtigen Akkutyps nicht „CHARGE“ lesen, wechseln Sie mit der DEC- oder INC-Taste in den „CHARGE“ Mode.

NIMH CHARGE
CURRENT 2.0A

START/ENTER

NIMH 2.0A 5.42V
CHG 002:22 00106

Drücken Sie die ENTER-START-TASTE, die Anzeige für den Ladestrom fängt an zu blinken. Geben Sie den gewünschten Ladestrom ein. Anschließend die ENTER-START-TASTE für 3 Sekunden drücken und gedrückt halten, um den Vorgang zu starten.

Während des Ladevorgangs werden die aktuellen Daten angezeigt: Akkutyp, Ladestrom, Akkuspannung, Lade Mode, abgelaufene Zeit und eingeladene Kapazität. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Bildschirm „END: FINISH“ angezeigt und es ertönt ein Signalton. Das Ladegerät zeigt die Batteriespannung, die eingeladene Ladekapazität und die abgelaufene Zeit an.

Lade-/Entladevorgang stoppen

Drücken Sie während des Lade-/Entladevorgangs STOP, um den Vorgang zu beenden.

NIMH/NICD AUTO CHARGE MODE

In diesem Programm vermisst das Ladegerät den angeschlossenen Akku und wählt automatisch den passenden Ladestrom. Begrenzen Sie den maximalen Ladestrom, um Schäden an den Zellen zu verhindern. Zellen mit geringer Kapazität oder geringem Innenwiderstand, können zu hohen Ladeströmen führen! Wenn Sie sich nicht sicher sind, stellen Sie den Ladestrom auf maximal 1C ein (Akku mAh / 1000, z.B. 3200 mAh = 3,2 A).

NIMH/NICD PROGRAMM

START/ENTER

NiMH 1.3A 5.42V
AUT 002:22 00106

Wenn Sie nach der Auswahl des richtigen Akkutyps nicht „AUTO CHARGE“ lesen, wechseln Sie mit der DEC- oder INC-Taste in den „AUTO CHARGE“ Mode.

Drücken Sie die ENTER-START-TASTE, die Anzeige für den Ladestrom fängt an zu blinken. Geben Sie den gewünschten Ladestrom ein. Anschließend die ENTER-START-TASTE für 3 Sekunden drücken und gedrückt halten, um den Vorgang zu starten.

Während des Ladevorgangs werden die aktuellen Daten angezeigt: Akkutyp, Ladestrom, Akkuspannung, Lade Mode, abgelaufene Zeit und eingeladene Kapazität. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Bildschirm „END: FINISH“ angezeigt und es ertönt ein Signalton. Das Ladegerät zeigt die Batteriespannung, die eingeladene Ladekapazität und die abgelaufene Zeit an. Drücken Sie während des Lade-/Entladevorgangs STOP, um den Vorgang zu beenden.

NIMH/NICD DISCHARGE MODE

NiMH DISCHARGE
1.3A CUT:9.6V

Wählen Sie mit der DEC- oder INC-Taste den „DISCHARGE“ Mode. Drücken Sie die ENTER-START-TASTE, die Anzeige für den Entladestrom fängt an zu blinken. Geben Sie den gewünschten Entladestrom ein. ENTER-START-TASTE erneut drücken, um die Entladeschlussspannung einzugeben. Anschließend die ENTER-START-TASTE für 3 Sekunden drücken und gedrückt halten, um den Vorgang zu starten.

Während des Entladevorgangs werden die aktuellen Daten angezeigt: Akkutyp, Entladestrom, Akkuspannung, Mode, abgelaufene Zeit und entladene Kapazität.

[TIME: 00:04:04]
9.6V 00640mAh

Sobald der Akku vollständig entladen ist, wird auf dem Bildschirm „END: CUTOFF-VOL“ angezeigt und es ertönt ein Signalton. Das Ladegerät zeigt die Batteriespannung, die entladene Kapazität und die abgelaufene Zeit an. Drücken Sie während des Lade-/Entladevorgangs STOP, um den Vorgang zu beenden.

NIMH/NICD RE-PEAK MODE

Mit der Re-Peak Funktion können NiMH/NiCd-Akkus bis zu dreimal zusätzlich den Abschaltvorgang durchlaufen. Dadurch erwärmen sich die Zellen und können unmittelbar nach dem Start ihre maximale Leistung abgeben. Zwischen den Re-Peak Zyklen ist eine 5-Minuten-Verzögerung werksseitig programmiert.

IM RE-PEAK MODE VERWENDET DAS LADEGERÄT DEN LADESTROM UND DIE SPANNUNGSEINSTELLUNG AUS DEM CHARGE MODE.

NIMH RE-PEAK
2

Wählen Sie mit der DEC- oder INC-Taste den „RE-PEAK“ Mode. Drücken Sie die ENTER-START-TASTE, die Anzeige für die Anzahl der Re-Peak Zyklen fängt an zu blinken. Geben Sie die gewünschte Anzahl ein.

START/ENTER

Anschließend die ENTER-START-TASTE für 3 Sekunden drücken und gedrückt halten, um den Vorgang zu starten.

NIMH 1.3A 10.42V
RPC 004:04 00686

Während des Ladevorgangs werden die aktuellen Daten angezeigt: Akkutyp, Ladestrom, Akkuspannung, Mode, abgelaufene Zeit und geladene Kapazität.

Sobald der Re-Peak Vorgang abgeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm “END: RE-PEAK” angezeigt und es ertönt ein Signalton. Das Ladegerät zeigt die Kapazität für jeden Zyklus an. Mit den Tasten + und - kann der Verlauf der Zyklen betrachtet werden.

NIMH/NICD CYCLE MODE

In diesem Programm werden automatische Ladezyklen (Laden>Entladen bzw. Entladen>Laden) bis zu fünfmal wiederholt ausgeführt. Dies ist sinnvoll, um einen Akku nach längerer Pause wieder zu aktivieren. Wählen Sie die Reihenfolge (Laden>Entladen oder Entladen>Laden) und legen Sie die Anzahl der Zyklen fest.

NIMH CYCLE
DCHG > CHG 2

START/ENTER

NIMH CYCLE
CHG > DCHG 5

Wählen Sie mit der DEC- oder INC-Taste den „NiMH CYCLE“ Mode. Es gibt die Optionen „DCHG>CHG“ (Entladen>Laden) und „CHG>DCHG“ (Laden>Entladen).

Drücken Sie die ENTER-START-TASTE, und wählen Sie die gewünschte Reihenfolge „DCHG>CHG“ (Entladen>Laden) oder „CHG>DCHG“ (Laden>Entladen). Drücken Sie nochmals die ENTER-START-TASTE, die Anzeige für die Anzahl der Zyklen fängt an zu blinken. Geben Sie die gewünschte Anzahl ein.

Anschließend die ENTER-START-TASTE für 3 Sekunden drücken und gedrückt halten, um den Vorgang zu starten.

Während des Cycle Vorgangs werden die aktuellen Daten angezeigt: Akkutyp, Lade-/Entladestrom, Akkuspannung, Mode, abgelaufene Zeit und Kapazität.

NIMH 0.5A 9.6V
D > C 004:04 00034

Sobald der Cycle Vorgang abgeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm „END: CYCLE“ angezeigt und es ertönt ein Signalton. Das Ladegerät zeigt die Kapazität für jeden Zyklus an. Mit den Tasten + und - kann der Verlauf der Zyklen betrachtet werden.

NIMH/NICD PROGRAMM

ANGEZEIGTE DATEN WÄHREND DES LADE-/ENTLADEVORGANGS

Während des Lade-/Entladevorgangs können zahlreiche Daten abgerufen werden. Durch drücken der Tasten INC oder DEC können die Screens durchgeblättert werden:

NiMH Sensitivity
D.Peak 4mV/CELL

Delta Peak
Empfindlichkeit

In Power Voltage
12.56V

Eingangsspannung

Ext. Temp ----
Int. Temp 37 C

Externe / interne
Temperatur

Temp Cut-off
50 C/122 F

Temperatur
Abschaltung

Safety Timer
ON 200min

Safety Timer

Capacity Cut-Off
ON 5000mAh

Kapazitäts-
Abschaltung

BLEIAKKU (PB) PROGRAMM

BATT/PROGRAM
Pb BATT

Mit diesem Programm können Blei-Akkus mit 1-10 Zellen (2-20V) geladen bzw. entladen werden. Der Ladestrom für Blei-Akkus beträgt in der Regel 1/10 der Kapazität. Blei-Akkus dürfen nicht schnellgeladen werden. Beachten Sie stets die Herstellerhinweise!

PB CHARGE MODE

Wählen Sie mit der DEC- oder INC-Taste den Pb BATT „Pb CHARGE“ Mode.

Drücken Sie die ENTER-START-TASTE, die Anzeige für den Ladestrom fängt an zu blinken. Geben Sie den gewünschten Ladestrom ein. Der Ladestrom für Blei-Akkus beträgt in der Regel 1/10 der Kapazität: für einen 20Ah Bleiakku geben Sie 2A Ladestrom ein.

BLEIAKKU (PB) PROGRAMM

Pb Charge
1.5A 12.0V(6P)



P-6 1.5A 13.56V
CHG 002:22 00106

ENTER-START-TASTE nochmals drücken und die Zellenzahl (Spannung) des Akkus mit den der Tasten INC oder DEC einstellen. Anschließend die ENTER-START-TASTE für 3 Sekunden drücken und gedrückt halten, um den Vorgang zu starten.

Während des Ladevorgangs werden die aktuellen Daten angezeigt: Akkutyp, Ladestrom, Akkuspannung, Lade Mode, abgelaufene Zeit und eingeladene Kapazität. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Bildschirm „END: FINISH“ angezeigt und es ertönt ein Signalton. Das Ladegerät zeigt die Batteriespannung, die eingeladene Ladekapazität und die abgelaufene Zeit an.

PB DISCHARGE MODE

Wählen Sie mit der DEC- oder INC-Taste den Pb BATT „Pb DISCHARGE“ Mode. Drücken Sie die ENTER-START-TASTE, die Anzeige für den Entladestrom fängt an zu blinken. Geben Sie den gewünschten Entladestrom ein.

Pb Discharge
1.5A 12.0V(6P)



P-6 1.0A 13.56V
DCH 005:10 00964

ENTER-START-TASTE nochmals drücken und die Zellenzahl (Spannung) des Akkus mit den der Tasten INC oder DEC einstellen.

Anschließend die ENTER-START-TASTE für 3 Sekunden drücken und gedrückt halten, um den Vorgang zu starten. Während des Entladevorgangs werden die aktuellen Daten angezeigt: Akkutyp, Ladestrom, Akkuspannung, Lade Mode, abgelaufene Zeit und entladene Kapazität. Sobald der Akku vollständig entladen ist, wird auf dem Bildschirm „END: FINISH“ angezeigt und es ertönt ein Signalton. Das Ladegerät zeigt die Batteriespannung, die entladene Kapazität und die abgelaufene Zeit an.

ANGEZEIGTE DATEN WÄHREND DES LADE-/ENTLADEVORGANGS

Während des Lade-/Entladevorgangs können zahlreiche Daten abgerufen werden. Durch drücken der Tasten INC oder DEC können die Screens durchgeblättert werden:

Capacity Cut-Off
ON 5000mAh

Kapazitäts-
Abschaltung

Safety Timer
ON 200min

Safety Timer

Temp Cut-off
50 C

Temperatur
Abschaltung

Ext. Temp ----
Int. Temp 37 C

Externe / interne
Temperatur

In Power Voltage
12.56V

Eingangsspannung

PROFILSPEICHER

Das Ladegerät verfügt über 10 interne Profilspeicher pro Ladeausgang (insgesamt 20 Profilspeicher), um Lade-/Entlade-Profile abzuspeichern. Diese Profilspeicher bleiben auch nach dem Trennen des Laders vom Stromnetz erhalten. Durch die Verwendung der Profilspeicher, wird die Bedienung des Laders noch einfacher: Sie rufen lediglich den Speicherplatz auf und alle Einstellungen sind bereits vorgenommen. Um in einem Profil-Speicherplatz die entsprechenden Parameterwerte abzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

PROFILSPEICHER ANLEGEN

[BATT MEMORY 3]
ENTER SET->

Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz, es stehen 10 Profilspeicher pro Ladeausgang) zur Verfügung.

START/ENTER

BATT TYPE
LiPo

Wählen Sie den Akku-Typ (LiPo/LiHV/LiFe/Lilon/NiMH/NiCd/Pb).

◀DEC | INC▶

BATT VOLTS
22.2V (6S)

Wählen Sie die Zellenanzahl (1-6s).

◀DEC | INC▶

CHARGE CURRENT
4.9A

Wählen Sie den Ladestrom (0,1-10,0A).

◀DEC | INC▶

DSCH CURRENT
2.0A

Wählen Sie den Entladestrom (0,1-2,0A).

◀DEC | INC▶

DSCH VOLTAGE
3.0V/CELL

Wählen Sie die Entladeschlussspannung (3,0V-3,3V/Zelle).

◀DEC | INC▶

TVC=YOUR RISK
4.20V

Wählen Sie die Ladeschlussspannung (4,18V-4,25V/Zelle).

◀DEC | INC▶

SAVE PROGRAM
ENTER

Drücken Sie die ENTER-START-TASTE, um die Werte zu speichern.

START/ENTER

PROFILSPEICHER

SAVE PROGRAM
SAVE.....

Der Profilspeicher wurde erfolgreich angelegt.

[BATT MEMORY 3]
LiPo 22.2V (6S)

Anzeige des Speicherplatzes, wählen Sie den gewünschten Speicherplatz aus.

[BATT MEMORY 3]
C:4.9A D:2.2A

PROFILSPEICHER AUFRUFEN

BATT/PROGRAM
BATT MEMORY

[BATT MEMORY: 3]
LiPo 22.2V(6S)

Drücken und halten Sie die ENTER-START-TASTE für 2 Sekunden, um den Speicher aufzurufen.

LiPo BALANCE
2.5A 22.2V(6S)

Drücken und halten Sie die ENTER-START-TASTE für 3 Sekunden, um den Vorgang zu starten.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

In den Systemeinstellungen werden globale Werte festgelegt. Werksseitig sind die Parameter so eingestellt, dass sie für die meisten Anwendungen passen. Um die Werte zu verändern, drücken Sie die ENTER-START-TASTE, der Wert beginnt zu blinken. Mit den Tasten DEC & INC können die Werte verändert werden. Um die Werte zu speichern, drücken Sie erneut die ENTER-START-TASTE.


ANZEIGE	AUSWAHL	BESCHREIBUNG
Safety Timer ON 120Min	OFF/ON (1-720MIN)	Wenn der Ladevorgang gestartet wird, startet gleichzeitig ein interner Timer, der die Ladezeit erfasst. Wenn Sie den Safety Timer aktivieren, können Sie als zusätzliche Sicherheit eine Zeitspanne definieren, nach der der Ladevorgang automatisch beendet wird.
Capacity Cut-Off ON 8000mAH	OFF/ON (100-50000MAH)	Die Ladekapazität errechnet sich aus dem Ladestrom multipliziert mit der Ladezeit. Nach Erreichen der eingestellten Ladekapazität wird der Ladevorgang automatisch beendet. Diese Einstellung kann ebenfalls als zusätzliche Sicherheit gegen Überladung vorgenommen werden.
Temp Cut-Off ON 50°C 122°F	OFF/ON (20°C/68°F - 80°C/176°F)	Wenn ein Temperatur-Sensor angeschlossen ist, kann eine Temperaturgrenze festgelegt werden, bei der der Ladevorgang automatisch beendet wird.
Temperature Unit Celsius	Celsius Fahrenheit	Wählen Sie die Einheit der Temperaturanzeige.
Rest Time CHG>DCHG 10Min	1-60min	Legt die Wartezeit zwischen zwei Zyklen fest, um den Akku abkühlen zu lassen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

ANZEIGE	AUSWAHL	BESCHREIBUNG
NiMH Sensitivity D.Peak Default	Default: 4mV/Cell 3-15mV/Cell	Diese Einstellung legt bei NiMH/NiCd-Akkus die Empfindlichkeit für die Delta-Peak-Abschaltung fest.
NiCd Sensitivity D.Peak Default		
Key Beep ON Buzzer ON	OFF/ON	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Tastentöne und die akustische Lade-/Entladungsschluss-Signalisierung.
DC Input. Low Cut-Off 11.0V	10.0-11.0V	Wählen Sie hier die minimale Eingangsspannung für das Ladegerät. Diese Funktion schützt die Autobatterie vor einer zu tiefen Entladung, um ein Anspringen des Motors sicherzustellen. Bei Unterschreiten der eingestellten Spannung erfolgt der Abbruch des Ladevorgangs. Es erscheint eine Fehlermeldung im Display.
BAL.Connection ON	OFF/ON	In der Standardeinstellung für das Laden / Entladen von Lithium Akkus ist die Balancer-Funktion aktiviert. Hier kann diese Funktion ggf. deaktiviert werden.
AC Max Power Set 100W	0-100W	Hier wird die maximale Leistung im AC Mode eingestellt. Dem anderen Kanal wird die Restleistung zugeteilt. Max Leistung für CH A / CH B 100W Max Leistung für CH C / CH D 50W
Load Factory Set Enter		Dieser Punkt setzt alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurück.
Version HW:1.00 SW: 1.00		Anzeige der aktuellen Hard- & Firmware-Version.

BATTERY METER

Mit dieser Funktion können die Spannungen der einzelnen Zellen in Lithium-Akkupacks gemessen werden. Zusätzlich werden die Gesamtspannung und die höchste / niedrigste Zellenspannung im Akkupack angezeigt.

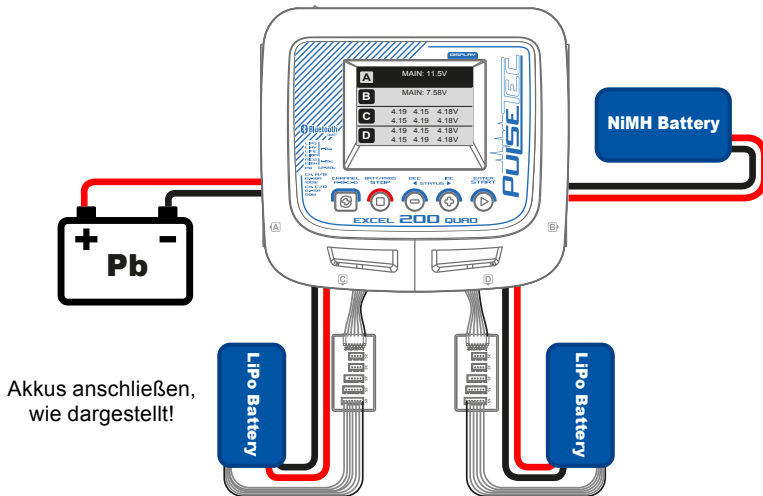

Akkus anschließen,
wie dargestellt!

BATT/PROGRAM
BATT METER

START
ENTER

4.20 4.19 4.19 V
4.18 4.18 4.19 V

INC ↓
↑ DEC

MAIN 25.13V
H4.200V L4.182V


Drücken Sie die ENTER-START-TASTE, um das Programm BATT METER aufzurufen.

Es werden die Einzelspannungen im Akkupack angezeigt.

Es werden die Gesamtspannung und die höchste / niedrigste Zellenspannung im Akkupack angezeigt.

MESSUNG INNENWIDERSTAND

Mit dieser Funktion kann der Innenwiderstand in Lithium-Akkupacks gemessen werden. Es können der Gesamt-Innenwiderstand, der höchste / niedrigste Innenwiderstand und die einzelnen Innenwiderstände der Zellen angezeigt werden.

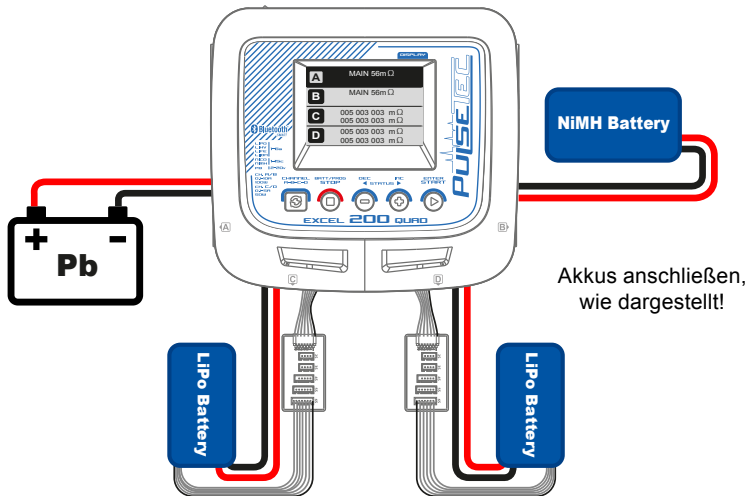

Akkus anschließen,
wie dargestellt!

BATT/PROGRAM
BATT RESISTANCE

Drücken Sie die ENTER-START-TASTE, um das Programm BATT RESISTANCE aufzurufen.

Start
Enter

012 005 005 mΩ
006 mΩ

Es werden die Innenwiderstände der Einzelzellen im Akkupack angezeigt.

INC
↓
DEC

TOTAL: 28mΩ
H: 12mΩ L: 5mΩ

Es werden der Gesamt-Innenwiderstand und der höchste / niedrigste Innenwiderstand im Akkupack angezeigt.

WARN- & FEHLERMELDUNGEN

Das Ladegerät verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Im Falle einer Fehlfunktion, wird diese als Fehlermeldung im Display angezeigt und akustisch signalisiert.

REVERSE POLARITY	Akku ist verpolt angeschlossen.
NO BATT DETECTED	Verbindungsfehler im Akku.
CONNECT ERROR CHECK MAIN PORT	Unterbrochene Verbindung zum Akku am Ladeausgang.
BALANCE CONNECT ERROR	Verbindungsfehler im Balancer.
DC IN TOO LOW	Eingangsspannung niedriger als 11V.
DC IN TOO HIGH	Eingangsspannung höher als 18V.
CELL ERROR LOW VOLTAGE	Die Spannung einer Zelle im Akkupack ist zu niedrig.
CELL ERROR HIGH VOLTAGE	Die Spannung einer Zelle im Akkupack ist zu hoch.
CELL ERROR VOLTAGE-INVALID	Die Spannung einer Zelle im Akkupack ist unzulässig.
CELL NUMBER INCORRECT	Falsche Zellenzahl
INT.TEMP.TOO HI	Die interne Geräte-Temperatur ist zu hoch.
EXT.TEMP.TOO HI	Die gemessene Temperatur am Sensor ist zu hoch.
OVER CHARGE CAPACITY LIMIT	Die eingestellte Kapazitätsgrenze wurde überschritten, der Ladevorgang wurde automatisch beendet.
OVER TIME LIMIT	Die eingestellte max. Ladezeit wurde überschritten, der Ladevorgang wurde automatisch beendet.
BATTERY WAS FULL	Die Akkuspannung liegt über der Ladeschlussspannung, der Akku ist vollständig geladen.

PULSETEC APP

Mit der PULSETEC App kann das Ladegeräte über ein Smartphone / Tablet per Bluetooth gesteuert und überwacht werden. Die iOS-App kann im App Store heruntergeladen werden, die Android App im Google Play Store. Die Bedienung der App auf iOS und Android ist selbsterklärend. Ein explizites Pairing ist nicht erforderlich. Aktivieren Sie nach dem Herunterladen und der Installation der App einfach Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät und starten Sie die PULSETEC App. Ihr Gerät stellt automatisch eine Bluetooth-Verbindung her.



PULSETEC APP


1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Spannungsquelle an (AC oder DC)..
2. Schließen Sie die Akkus an die Ladeausgänge an.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem mobilen Gerät und starten Sie die PULSETEC-App.

STARTEN SIE DIE APP UND LEGEN SIE DAS PASSWORT FEST

HINWEIS: Bitte setzen Sie das Passwort **NICHT** auf 5793, da dieser Code für das System reserviert ist.






PASSWORT ZURÜCKSETZEN

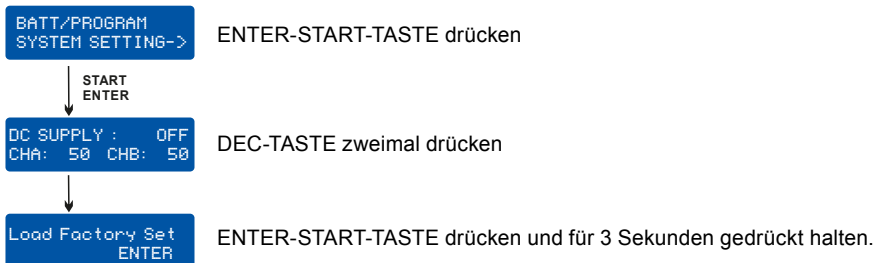


PULSETEC APP

LADEVORGANG


Schließen Sie die Akkus an die Ladeausgänge an und wählen Sie den Batterietyp und die Zellenzahl aus. Drücken Sie "NEXT", um den korrekten Ladestrom einzustellen.

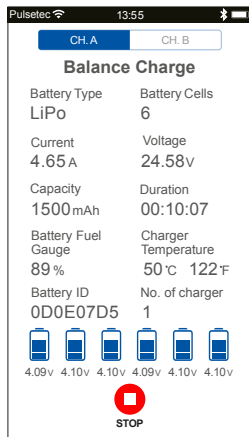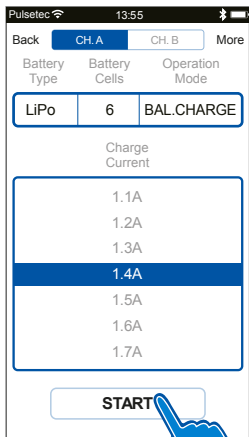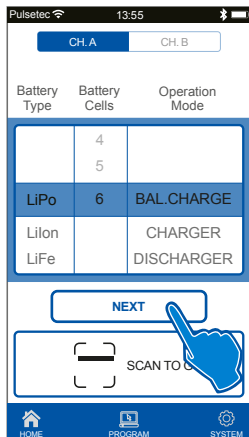


PROFILSPEICHER VERWENDEN

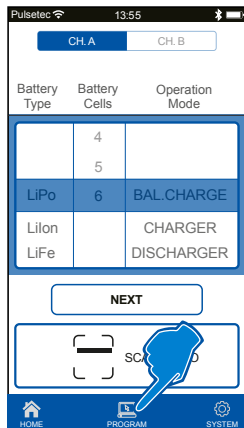

PROGRAM
drücken

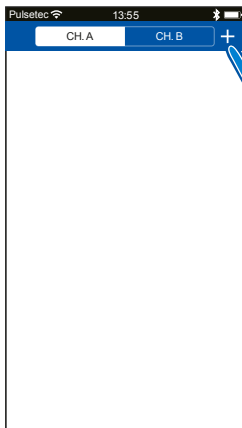


Neuen Akkutyp
anlegen

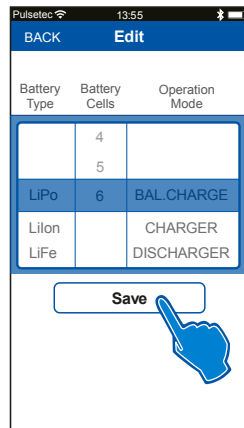


Akkutyp, Zellenzahl und
Mode festlegen

PULSETEC APP

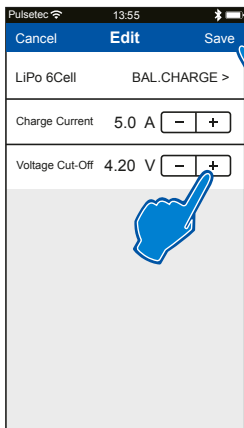

Ladestrom und Abschaltspannung festlegen. Mit "Save" die Werte speichern.

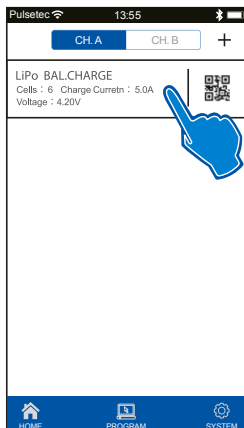


Neues Akkuprofil erfolgreich angelegt.





Mit "START" den Profilspeicher auswählen und den Vorgang starten. Mit "Edit" kann das Profil bearbeitet werden.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

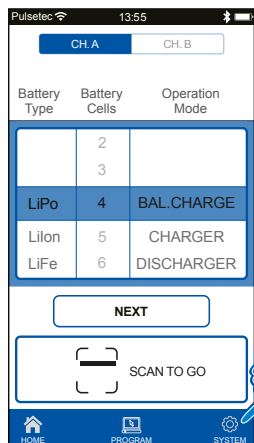

"System" aufrufen

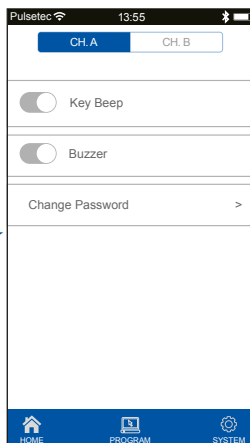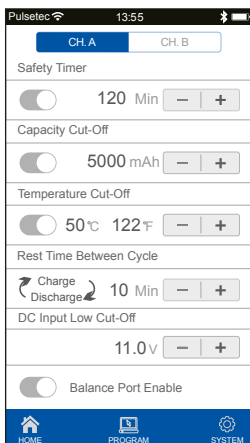

PULSETEC APP


SCAN TO GO

SCAN TO GO ist ein innovatives Feature, um die Parameter eines Akkus per QR Code einfach, schnell und sicher zu erfassen.


Mit Hilfe der PULSETEC App kann für jeden Akku ein QR Code erstellt werden, der dann auf den Akku aufgeklebt wird. Der QR Code enthält alle erforderlichen Daten zu dem jeweiligen Akku.

Um einen Lade-/Entladevorgang zu starten, nehmen Sie Ihr Smartphone, starten die PULSETEC App und drücken die Scan-Taste. Der Lade-/Entladevorgang beginnt automatisch.


QR CODE ERSTELLEN UND DRUCKEN

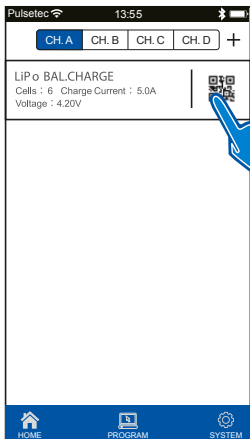

QR Code wählen

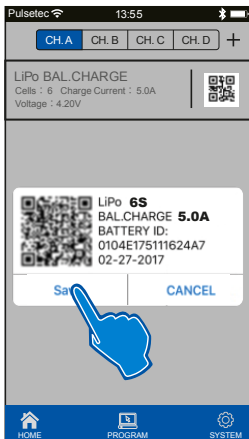


QR Code in Gallery speichern

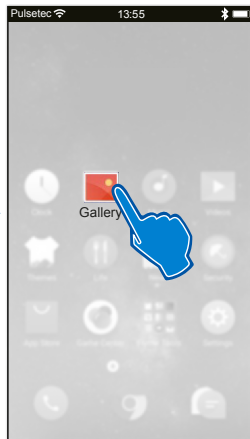

Gallery öffnen



PULSETEC APP

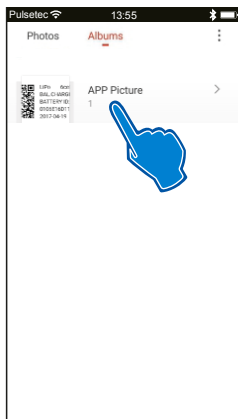

QR Code öffnen




QR Code direkt vom Smartphone drucken oder Bild an einen PC senden um zu drucken.




QR Code auf den Akku kleben


QR CODE DES AKKUS SCANNEN

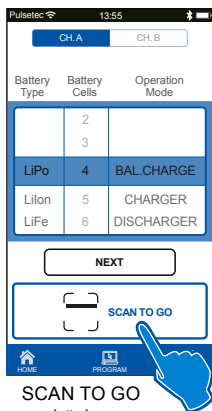

SCAN TO GO drücken

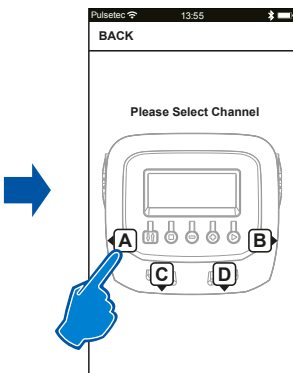

Ladeausgang wählen

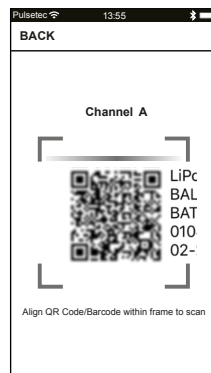

QR Code scannen, um den Vorgang zu starten

SOFTWARE „CHARGE MASTER“


Mit der kostenlos herunterladbaren Software “Charge Master” können die Akkudaten während des Ladevorgangs betrachtet und gespeichert werden. Ebenso kann die Steuerung der beiden Ladeausgänge über die Software erfolgen.

Laden Sie die Software auf **www.pulsetec.eu** kostenlos herunter und installieren Sie das Programm auf Ihrem Rechner. Verbinden Sie anschließend das Ladegerät über ein USB-Kabel Steckertyp “A” und “Micro-B” (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem Rechner. Folgen Sie anschließend den Anweisungen in der Software.


FIRMWARE UPDATE

Verfahren Sie wie folgt, um die Firmware des EXCEL 200 QUAD zu aktualisieren.

1. Laden Sie die Firmware (Dateiname: EXCEL 200_Update_VX.XX.exe) von www.pulsetec.eu herunter.
2. Schalten Sie das Ladegerät ein und drücken Sie einmal die START-Taste.
3. Schließen Sie das Ladegerät mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
4. Starten Sie EXCEL 200_Update_VX.XX

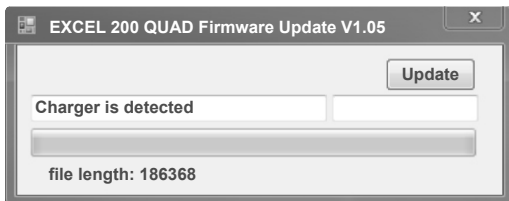

5. Klicken Sie auf “Update”, das Firmware-Update wird automatisch gestartet. Trennen Sie das Ladegerät während der Firmware-Aktualisierung **NICHT** vom Computer.
6. Das Firmware-Update dauert ca. 2 Minuten.

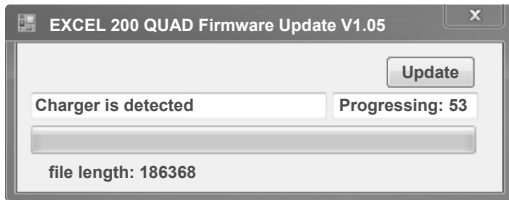

SPANNUNGSKALIBRIERUNG


Während des Fertigungsprozesses wird jede EXCEL 200 QUAD Ladegerät nach höchsten Qualitätsstandards getestet und kalibriert. Vorausgesetzt, Sie verfügen über präzises Messequipment, können Sie das Gerät auch selbst kalibrieren.

Hinweis: Das Manual erklärt die Kalibrierung am Beispiel von Kanal D. Die Vorgehensweise für Kanal A, B und C ist identisch.


1. Verwenden Sie einen 6S LiPo-Akku mit stabiler Spannung. Die Einzelzellen liegen vorzugsweise in einem Spannungsbereich von 3,9 bis 4,2V. Messen Sie mit Ihrem Digitalmultimeter die Spannungen mit einer Auflösung von mehr als 3 Dezimalstellen, z.B. "3,918V, 3,939V, 3,928V, 3,908V, 3,923V, 3,908V".
2. Verbinden Sie den 6S LiPo-Akku mit dem Balancerkabel an Kanal D. Wählen Sie das Menü „BATT METER“ und drücken Sie die Taste „START“. Halten Sie dann die START-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kalibrierungsbildschirm aufzurufen.



Drücken Sie die INC-Taste, um den Spannungswert für die erste Zelle von 3908 bis 3918mV einzustellen.



Drücken Sie die ENTER-Taste, um den ersten Wert zu bestätigen. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Spannung der anderen Zellen einzustellen. Halten Sie die "START" -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Wert zu speichern.

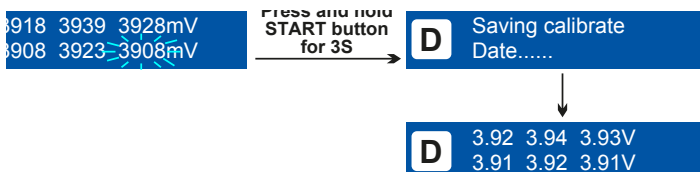

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

TCRP INTERNATIONAL LLC Ltd declares under sole responsibility that the battery charger EXCEL 200 QUAD to which this declaration relate, conforms with the following LVD standards;

TEST STANDARDS	TITLE
EN55014-1: 2006+ A1: 2009+A2: 2011	Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission
EN 55014-1	Electromagnetic Compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission.
EN 55014-2	Electromagnetic Compatibility - Requirements For Household Appliances, Electric Tools And Similar Apparatus - Part 2: Immunity Product Family Standard.
EN61000-3-2: 2014	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: – Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase)
EN61000-3-3: 2013	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limitation of voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A.
EN 300 328 V2.1.1	Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
EN 301489-1 EN 301489-17	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements. Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems.
EN 62479	Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 Ghz).
EN 60950-1	Information Technology Equipment-Safety- Part 1: General Requirements
FCC Part 15B	Title 47 Telecommunication PART 15—RADIO FREQUENCY DEVICES Subpart B—Unintentional Radiators

TCRP INTERNATIONAL LLC Ltd
21B Moskovska Street. Floor 3
1000 Sofia - Bulgaria
info@trcp-intl.com


Stefan Engelen
Ceo



ENTSORGUNG

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt, entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder Ihrem Recycling-Zentrum. Dies gilt für alle Länder in der EU und anderen europäischen Ländern mit lokalem Sammelsystem.



ZULASSUNGSBESTIMMUNGEN

Als Zeichen, dass die Geräte den gültigen Europäischen Normen entsprechen, wird das CE-Symbol angebracht. Diese Kennzeichnung ist für alle Länder in der Europäischen Union gleich. Dieses Produkt kann in allen EU-Ländern und in der Schweiz betrieben werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Pulsetec erklärt hiermit, dass sich das vorliegende Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der entsprechenden EU-Richtlinien befindet.

HINWEIS ZUR BATTERIEVERORDNUNG

Defekte Akkus sind Sondermüll und dürfen nicht über die Mülltonne entsorgt werden. Im Fachhandel, wo Sie die Akkus erworben haben, stehen Batterie-Recycling-Behälter für die Entsorgung bereit. Der Fachhandel ist zur Rücknahme verpflichtet.

SERVICE & GEWÄHRLEISTUNG

Alle Pulsetec Artikel sind mit der gesetzlich vorgeschriebenen 24-monatigen Gewährleistung ausgestattet. Berechtigter Gewährleistungsanspruch muss bei Ihrem Händler geltend gemacht werden, der der Gewährleistungsgeber und für die Abwicklung zuständig ist. In diesem Zeitraum werden ggf. auftretende Funktionsmängel, Fabrikations- und Materialfehler kostenlos behoben. Weitergehende Ansprüche, wie beispielsweise bei Folgeschäden, sind ausgeschlossen.

Die Einsendung zu unserem Service muss frankiert erfolgen. Unfrei eingesandte Pakete werden von uns nicht angenommen. Der Rücktransport zu Ihnen erfolgt ebenfalls frei. Für Transportschäden und Verlust Ihrer Sendung übernehmen wir keine Haftung.

Bitte senden Sie Ihr Gerät an folgende Service-Anschrift:

PRO MODELS
Service-Abteilung
Geelseweg 80
B-2250 Olen (Belgien)

Um Ihre Gewährleistungsansprüche bearbeiten zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Legen Sie Ihrer Sendung den Kaufbelg bei.
- Ausführliche Fehlerbeschreibung liegt der Sendung bei.
- Das Gerät wurde gemäß der Bedienungsanleitung und dem vorgesehenen Einsatzzweck eingesetzt.
- Es wurde ausschließlich empfohlenes Zubehör verwendet.
- Feuchtigkeitsschäden, Fremdeingriffe, Verpolung, Überlastungen und mechanische Beschädigungen liegen nicht vor.



www.pulsetec.eu

TCRP INTERNATIONAL LLC Ltd
21B Moskovska Street. Floor 3 • 1000 Sofia - Bulgaria
info@tcrp-intl.com - www.pulsetec.eu